bub Kfz-SV.-Büro Arne Bussat / Ausschläger Weg 39 / 20537 Hamburg

Herrn
bub Kunde
Hauptstraße 1
22305 Hamburg

Datum 22.07.2019

Gutachten

AB19-0118
bei Rückfragen bitte angeben

Muster zur Ansicht

Betrifft	**Haftpflichtschaden vom 20.02.2019**
Versicherung	AXA Versicherung AG Colonia Allee 16, D 51067 Köln
Versicherungs-Nr.	nicht bekannt
Schadennummer	122122122
Amtl. Kennzeichen Unfallgegner	WL-XX 1111
Anspruchsteller	Herrn bub Kunde Hauptstraße 1, 22305 Hamburg
Amtl. Kennzeichen AST	bub-nr 8
Auftrag Schriftlich vom / durch	22.02.2019 / Anspruchsteller
Besichtigt am / Zeit / durch	25.02.2019 / 09:50 / Arne Bussat
Besichtigungsort	Hamburg
Anwesend	Werkstattmittarbeiter Hans
Reparaturfirma	Autohaus TS Südring 100, 22305 Hamburg

Zusammenfassung des Gutachtens

Reparaturkosten ohne MwSt.	5.002,48 EUR
Mehrwertsteuer 16 %	950,47 EUR
Reparaturkosten mit MwSt.	**5.952,95 EUR**
Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt)	5.000,00 EUR
Restwert incl. MwSt.	1.600,00 EUR
Beurteilung	**Totalschaden**
Reparaturdauer	4-5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer in Kalendertagen	14 Kalendertagen
Nutzungsausfall-Gruppe	D
Nutzungsausfall / Tag	38,00 EUR

Fahrzeug ist nicht verkehrssicher

Mitglied im BVSK IfS Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	bub-nr 8
Fahrzeugart:	Personenkraftwagen
Aufbau:	Kabrio
Fabrikat:	Peugeot
Typ / Untertyp:	207 CC 1.6 16V VTi 120 Premium
KBA-Nummer:	3003/AEE
Fzg.Ident.-Nummer:	VF3WB5FS0AE000000
Baujahr:	2010
Erstzulassung:	13.07.2010
Motorart / Bauform / Zylinder:	Ottomotor / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl der Gänge:	mechanisch / 5
Schadstoffklasse:	Euro 5
Leistung in kW:	88
Hubraum in ccm:	1598
Anzahl der Türen:	2
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	4
Nächste HU:	06.2019
Laufleistung in km abgelesen:	155158
Laufleistung in km geschätzt:	155158

Bereifung:

v.l.	3,0 mm	195/55R16 87T	Nexen M+S	Winterreifen	verkehrssicher
v.r.	3,0 mm	195/55R16 87T	Nexen M+S	Winterreifen	verkehrssicher
h.r.	5,0 mm	195/55R16 87T	Nexen M+S	Winterreifen	verkehrssicher
h.l.	5,0 mm	195/55R16 87T	Nexen M+S	Winterreifen	verkehrssicher

Allgemeinzustand:	Alter und Laufleistung entsprechend
Besichtigungszustand:	ausreichend
Farbe / Lackart:	uni (2-Schicht)

Ausstattung:

Karosserie: 2-türig, Einstiegsleisten (Aluminium-Design), Dachantenne, Außenspiegel Wagenfarbe, Überrollbügel verchromt, Nebelscheinwerfer, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Verglasung getönt, Frontscheibe wärmeabweisend, Drehzahlmesser, Zeituhr, Bordcomputer, Pedale Aluminium, Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sportsitze vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Türgriffe außen Wagenfarbe, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder), Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung, Bremsscheiben vorn innenbelüftet,

Muster nur Ansicht

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

	Bremsassistent, Reifen-Reparaturkit, Lenkrad (3-Speichen), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP), Antischlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch), Getriebe 5-Gang, Auspuffblende (Chrom), Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V, Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig), Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Windschott (Netz), LM-Felgen
Vorschäden:	Kotflügel rechts nachlackiert.
Nicht reparierte Vorschäden:	Am Fahrzeug waren typische alters - und laufleistungsentsprechende Gebrauchsspuren erkennbar. Die Fahrertür hattet unterhalb eine Delle.

Muster zur Ansicht

Mitglied im BVSK IfS Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Schadenhöhe und zur Sicherung der Beweise wurde am 22.02.2019 erteilt. Erstellt wird ein Haftpflicht-Gutachten.

Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeuges war der **Werkstattmitarbeiter Monteur Hans** anwesend.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.02.2019 um 09:50 Uhr, durch den Sachverständigen Arne Bussat, bei Firma bub Kfz-Sachverständigenbüro Arne Bussat, Lünkenweg 1, 22305 Hamburg.

Muster zur Ansicht

Besichtigungsbedingungen

Nach Angaben des Auftraggebers befindet sich das Fahrzeug in unverändertem Zustand seit Eintritt des Schadenereignisses.
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Fahrzeugaufnahme ausreichend. Die Begutachtung mit Hebebühne oder sonstiger technischer Einrichtungen war ausreichend möglich.

Verkehrssicherheit

Das Fahrzeug war nach dem Schadenereignis nicht fahrbereit und oder verkehrssicher. Die Achshälfte vorne rechts ist verformt. Ein Transport war nur mittels Abschleppfahrzeug möglich.

Notreparatur

Eine Notreparatur ist technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Fahrzeugidentität

Die Identität des Fahrzeuges wurde bei der Besichtigung durch Überprüfen des amtlichen Kennzeichens und der Fahrzeugidentifizierungsnummer festgestellt. Die Fahrzeugpapiere standen nicht zur Verfügung.

Probefahrt/ Probelauf

Mit dem hier in Rede stehenden Fahrzeug wurde keine Probefahrt durchgeführt. Ein Probelauf wurde durchgeführt.

Mitglied im BVSK IfS Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Schadenhergang

Einzelheiten über den Ablauf des Schadenereignisses wurden nicht bekannt. Es wird diesbezüglich auf die Schadenunterlagen der beteiligten verwiesen.

Nach den mir zugänglich gewordenen Informationen, beachtete der Unfallgegner die Vorfahrt des hier betreffenden Fahrzeuges nicht.

Schadenbereich / Schadenbild

Wie die visuelle Begutachtung zeigte, erlitt das Fahrzeug einen starken Anstoß auf die Fahrzeugseite rechts vorne.
Der Schadenumfang geht im Wesentlichen aus den gefertigten Lichtbildern hervor.

Das Fahrzeug weist in folgenden Bereichen die aufgeführten Beschädigungen auf:

Stoßfänger vorne rechts gebrochen	- erneuern
Scheinwerfer rechts gebrochen	- erneuern
Kotflügel rechts eingedrückt	- erneuern
Radhausverkleidung rechts gebrochen	- erneuern
Reifen vorne rechts angestoßen	- erneuern
Felge vorne rechts angestoßen und eingekerbt	- erneuern
Achshälfte vorne rechts eingedrückt und verformt	- erneuern
Lenkgetriebe angestoßen und überlastet (kein Austauschteil lieferbar)	- erneuern
Stabilisator Koppelstange rechts und Querstange überlastet	- erneuern
Achsgeometrie aus sicherheitsgründen vermessen und	- einstellen
ESP Warnleuchte im Kombiinstrument, auslesen und	- löschen

Bezüglich der festgestellten Einzelschäden verweise ich auf die beigefügte EDV-Kalkulation nach dem System DAT, die ich somit zum Gegenstand meines Gutachtens mache.

Schadenbeschreibung / Reparaturweg

Bei dem vorbeschriebenen Schadenereignis wurde das Fahrzeug des Anspruchstellers beschädigt. Der aus dem vorgenannten beschriebenen Schadenbild resultierende Reparaturweg ergibt sich aus der beigefügten Reparaturkostenkalkulation.

Reparatur- oder montagebedingt anfallende Kleinteile, wie Dichtungen oder Montagesätze wurden, soweit voraussehbar, berücksichtigt.

Die beigefügte Schadenkalkulation erfolgte mit dem System DAT.
Der Schadenkalkulation liegt der Verrechnungssatz des Betriebes zu Grunde, bei dem das Fahrzeug besichtigt wurde. Die Reparaturfirma ist auf dem Gutachtendeckblatt angegeben.

Kausalität/Kompatibilität/Plausibilität

Das Schadenbild lässt sich plausibel mit dem geschilderten Hergang in Einklang bringen.

Muster NUR Ansicht

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Reparaturrisiken

Aufgrund des Schadenbildes ist es nicht auszuschließen, dass hinter den noch montierten Anbauteilen weitere Schäden vorhanden sind, die aber erst nach Demontage, bzw. im Zuge der Reparatur zum Vorschein kommen würden.

Kostenermittlung

Die Nettokosten wurden bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt ermittelt und umfassen folgende Positionen:

Ersatzteile	3.712,24 EUR
Nebenkosten	8,50 EUR
Lohnkosten	830,90 EUR
Lackierung	450,84 EUR
Summe ohne MwSt.	5.002,48 EUR

Muster zur Ansicht

Nebenkosten

Soweit der benannte Reparaturbetrieb Verbringungskosten, Entsorgungskosten oder weitere aus Sachverständigensicht für die Instandsetzung nachvollziehbare Positionen berechnet, sind diese in der Kalkulation berücksichtigt.

Wertminderung

Unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Fahrzeugalter, Zustand, Wert, Marktlage, Schadenumfang, eingeschlagener Reparaturweg und Erfahrungswerte, sowie der durchzuführenden Instandsetzung verbleibt an dem Fahrzeug nach erfolgter sach- und fachgerechter Reparatur keine Wertminderung.

Wiederbeschaffungswert **5.000,00 EUR**

Der Wiederbeschaffungswert, vor Schadeneintritt, bezogen auf den Schadentag, bezieht sich auf die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges gleicher Art, Güte und in gleichem Abnutzungsgrad.

Der Wert berücksichtigt das Fahrzeugalter, die Laufleistung, die Besitzverhältnisse, den festgestellten Fahrzeugzustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden und die vorhandene Sonderausstattung. Die Fälligkeiten von Haupt- und Abgasuntersuchung sowie alle übrigen im Wesentlichen, den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Die Wertfindung erfolgte unter Verwendung der bekannten Gebrauchtfahrzeug Bewertungssysteme, sowie auch durch Internet-Recherchen bei den führenden Gebrauchtwagenbörsen.

Üblicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge aufgrund des Fahrzeugalters nicht im seriösen Kfz-

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Handel erhältlich. Berücksichtigt wurde daher der für derartige Fahrzeuge maßgebende so genannte Privatmarkt. Mehrwertsteuer fällt bei derartigen Fahrzeugen in der Regel nicht an.

Reparaturwürdigkeit

Das Fahrzeug wurde vom Sachverständigen hinsichtlich der Beweissicherung, im Rahmen der 130% Opfergrenze, zur Instandsetzung freigegeben.

Restwert **1.600,00 EUR**

Der Verkaufswert (Restwert) des beschädigten Fahrzeuges wurde unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes ermittelt.
Hiernach ist der dem Geschädigten zugängliche allgemeine regionale Markt zu berücksichtigen.
Eine zusätzliche Plausibilitätsprüfung anhand der Marktverhältnisse am Sondermarkt wurde vorgenommen.
Konkrete Restwertgebote des regionalen allgemeinen Marktes wurden eingeholt. Für das hier in Rede stehende Fahrzeug wurden folgende Angebote abgegeben:

1. 1600 EUR,Werkstatt T. GmbH, 22305 Hamburg, Tel.: 040/100000

2. 1500 EUR,Kfz Langa, 20537 Hamburg Tel.: 040/200000

3. 1350 EUR,ARBO Fzg.Handel, 22041 Hamburg, Tel.: 040/300000

Unter Berücksichtigung aller Kriterien ergibt sich ein aus Sachverständiger Sicht nachvollziehbarer realistischer Restwert in Höhe wie oben angegeben.

Der ausgewiesene Restwert beinhaltet die im Gutachten genannten Ausstattung, soweit nicht explizit der Umbau dieser kalkuliert ausgewiesen wurde.

Um den angegebenen Restwert erlösen zu können, dürfen **keine Veränderungen** bzw. der Ausbau von Ausstattungsteilen am Fahrzeug vorgenommen werden.

Der ermittelte Restwert hat nur eine Realisierungsgarantie **von 3 Wochen** ab Gutachtenerstellung!

Eine Wartepflicht des Geschädigten, um erst den Versichere eine Prüfung zu ermöglichen, besteht nicht!

Reparaturdauer **4-5 Arbeitstage**

Bei zügiger Durchführung der vorkalkulierten Arbeiten und normaler Ersatzteilbeschaffungszeit ist eine Reparaturdauer von **4-5 Arbeitstagen** angemessen. Eventuell sich ergebene Ersatzteilbeschaffungsschwierigkeiten sowie Verzögerungen beim Arbeitsbeginn sind darin nicht enthalten. Außerdem sind durch Fremdleistungen hervorgerufene Verzögerungen nicht berücksichtigt.

Muster Nur Ansicht

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Wiederbeschaffungsdauer **14 Kalendertage**

Es wurde der Zeitraum zugrunde gelegt, der üblicherweise ausreichend ist, um ein im Wesentlichen dem Unfallfahrzeug vergleichbares Fahrzeug auf dem maßgebenden Markt zu erwerben.

Nutzungsausfallentschädigung

Für den geschätzten bzw. tatsächlichen Zeitraum, der zur Ausführung der unfallbedingten Reparaturarbeiten bzw. der Ersatzbeschaffung benötigt wird, ist das hier in Rede stehende Fahrzeug aus technischer Sicht der Nutzungsausfallentschädigungsgruppe D zuzuordnen.
(Laut der Schwacke-Nutzungsausfallentschädigungstabelle entspricht dies einer Nutzungsausfallentschädigung von 38,00 EUR/Tag).

Muster zur Ansicht

Schlusswort

Es wird darauf hingewiesen, mich bei erhöhung der Reparaturkosten oder Verlängerung der Reparaturdauer umgehend zu benachrichtigen, damit ich noch während der Reparaturzeit eine Nachbesichtigung, zwecks Erstellung eines Nachberichtes durchführen kann.
Aus diesem Grund sind bereits demontierte Teile zur Beweissicherung aufzubewahren.

Vorstehendes Gutachten wurde neutral und unabhängig, nach bestem Wissen und Gewissen, durch den Unterzeichner erstellt. Auf Grund EDV- und drucktechnischer Verarbeitung sind Stempel und Unterschrift kopiert gültig.

Hamburg, 22.09.2020

Der Sachverständige

A. Bussat

IfS GMBH FÜR SACHVERSTÄNDIGE · Köln
IfS: Zert
Arne Bussat
zertifizierter Sachverständiger
Kraftfahrzeugschäden
und -bewertung
Zert.-Nr.
012947

Arne Bussat
Kraftfahrzeug- Techniker Meister

Zertifizierter Sachverständiger
(IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden
und Bewertungen
Zert.- Nr. 012947

Mitglied im BVSK
IfS: Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Versicherungs-Nr.	:	nicht bekannt	
Schadens-Nr.	:	122122122	
Schadenstag	:	22.02.2019	
Fahrzeug-Halter	:	Frau	
		Anke	
		Heimatstraße 2	
PLZ / Ort	:	27383 Scheeßel	
Amtl. Kennzeichen	:	bub-nr 8	
Fahrzeugart	:	Pkw, SUV, Kleintransporter	01
Fabrikat	:	Peugeot	670
Typ	:	207 CC (02.2007->)	
		Premium	113004
Fg-Nr. / Ident-Nr.	:	VF3WB5FS0AE000000	
KBA-Schl. HST/Typ	:	3003 / AEE	
Erste/Letzte Zul.	:	13.07.2010 /	
Laufleistung	:	155158 KM-Stand Tacho	
		155158 geschätzt	
Nächste HU	:	06.2019	
Farbe	:	LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE L	
Farbcode	:	B0NWP/B0MP0/EWP	
Lackart	:	uni (2-Schicht)	09
DAT-€-Code	:	01 670 113 004 0004	
Serienausstattung	:DDC	Karosserie: 2-türig	10002
		Frontgrill Aluminium-Design	12975
		Einstiegsleisten (Aluminium-Design)	13102
	DAT12	Dachantenne	14700
	DRZ26	Außenspiegel Wagenfarbe	15807
		Überrollbügel verchromt	17697
	DPR01	Nebelscheinwerfer	18300
		Seitenschutzleisten Wagenfarbe	20009
	DVD02	Verglasung getönt	22000
		Frontscheibe wärmeabweisend	22609
		Drehzahlmesser	25300
		Zeituhr	25305
	DOA04	Bordcomputer	25508
		Schliesst ein:	
	DOX01	Außentemperaturanzeige	25702
	DYE02	Pedale Aluminium	26603
	DXA01	Knieairbag Fahrerseite	26701
	DNN01	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Seitenairbag vorn	26903
		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	30500
		Sportsitze vorn	31901
		Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
		Sitz vorn rechts höhenverstellbar	32705
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
	DLE02	Fensterheber elektrisch hinten	35002
	DCY02	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
	DRZ26	Türgriffe außen Wagenfarbe	36404
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	39309
	DUH12	Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)	39408

Muster, Nur Ansicht

Mitglied im BVSK IfS Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

	DAF01	Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Elektr. Bremskraftverteilung	40307
		Bremsscheiben vorn innenbelüftet	40406
		Scheibenbremse hinten	40506
		Bremsassistent	40801
	DLV02	Reifen-Reparaturkit	68802
		Lenkrad (3-Speichen)	69002
	DVH04	Lenkrad (Leder)	69009
		Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	69500
		Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)	69950
		Antischlupfregelung (ASR)	70300
	DUF01	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)	70308
	B0G05	Getriebe 5-Gang	76501
		Auspuffblende (Chrom)	77105
Sonderausstattung	:U02	Außenspiegel elektr. anklappbar	15002
	DHU02	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	15209
	DSL05	Außenspiegel asphärisch, rechts	15700
	DSL05	Außenspiegel asphärisch, links	15804
	DEK05	Einschaltautomatik für Fahrlicht	18604
	DRCM4	Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)	24221
	DHG02	Audiobedienung am Lenkrad	24401
	DUB01	Einparkhilfe akustisch	25800
	DRE07	Klimaautomatik	28901
	DNA01	Sitzheizung vorn	29500
	DRL05	Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
	DMG08	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
	DME07	Windschott (Netz)	39105
		LM-Felgen 6x16 (Spa)	47411
	DDZ80	LM-Felgen 7x17 (Hockenheim)	48221
	DRN15	Felgen 17"	50108
		Reifen 195/55 R16 ..H (M+S)	60202
	DPLES	Reifen 205/45 R17 ..W	61706
	DXC03	Servolenkung elektrisch	69802
	DBK16	Batterie 60 Ah	72304
		Getriebe 5-Gang - Typ: BE ...	75007
	DDC25	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)	77225
	DVK76	Lüfteranlage: 90 W	78111
	B0FCA&5FS	Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT (5FS / EP6C)	84002

(VIN-Abfrage durchgeführt; Herstellercodes vorangestellt)

Zur Wiederinstandsetzung werden voraussichtlich benötigt:

E R S A T Z T E I L E: incl. 10,00% Aufschlag Preisliste gültig ab: 04.01.2019

DVN	TEILE-NUMMER	TEILE-BENENNUNG	ANZ	EUR/ST	EUR
43480	9800313880	FIRMENEMBLEM V.	1		50,80

Muster Nur Ansicht

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

43712	7841V0	KOTFLUEGEL V.R.	1		137,56
43758	6999FP	BEF.-SATZ KOTFLUEGEL R.	1		18,89
43772	7518YG	SCHAUMSTOFF KOTFLUEGEL V.R.	1		48,20
43832	7136Y7	RADHAUSSCHALE V.R.	1		69,70
45612	620695	SCHEINWERFER R. KPL.	1		327,76
45962	(	ERSATZTEIL NICHT LIEFERBAR			
47120	1607242780	BEF.-SATZ STOSSF.-VERKLEIDUNG	1		26,20
47151	7401EQ	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V.	1		453,54
61210	(5081K5	STABILISATOR V.	1		198,15
61230	352720	HALTER	2	11,96	23,92
	509112	SCHRAUBE	2	3,03	6,06
	522076	MUTTER	2	2,24	4,48
	5094C2	GUMMILAGER	2	15,55	31,10
61252	508768	GESTAENGE STABILISATOR V.R.	1		18,38
61512	3521N8	QUERLENKER V.R.	1		147,14
62012	364790	ACHSSCHENKEL V.R.	1		235,19
63012	9804588980	STOSSDAEMPFER V.R.	1		113,14
63032	5031A3	BEF.-TEILE FEDERBEIN V.R.	1		60,06
63112	5033C0	ANSCHLAG STOSSDAEMPFER V.R.	1		8,18
63122	525448	MANSCHETTE STOSSDAEMPFER V.R.	1		9,79
63342	5033C3	FEDERTELLER V.R.	1		13,72
65001	(	AUSTAUSCHTEIL NICHT LIEFERBAR			
	1611685680	LENKGETRIEBE KPL.	1		1306,64
66502	(195/55 R16 ..H	RADIALREIFEN WINTER/M+S V.R.	1		107,80
66532	5402P0	LM-FELGE V.R.	1		223,05 *

N E B E N K O S T E N:

99051	HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	8,50 *

A R B E I T S L O H N:

DVN	RC	ARB.POS.NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
43712	E	78.105A	KOTFLUEGEL V.R. AUSTAUSCHEN UMFASST: SCHAUMSTOFF KOTFLUEGEL V.R., RADHAUSSCHALE V.R.	K	1,30	124,80
45612	E	ARBEITSAUFWAND	SCHEINWERFER V.R. AUSTAUSCHEN (AUSGEBAUT)	E	0,10	9,60
47151	E	74.001L	STOSSFAENGER V. AB-/AUFRUESTEN (AUSGEBAUT) UMFASST: FIRMENEMBLEM V., ERSATZTEIL NICHT LIEFERBAR	K	1,00	96,00
61210	E	50.004A	STABILISATOR V. AUSTAUSCHEN UMFASST: BEF.-SATZ STABILISATOR V., GESTAENGE STABILISATOR V.R.	M	1,80	153,00
62012	E	ARBEITSAUFWAND	ACHSSCHENKEL V.R. A+E/AUST. (VERBUNDARBEIT)	M	0,40	34,00
		#35.015L	VORDERACHSE VERM.+EINST. (VERBUNDARBEIT)	M	0,90	76,50

Muster Nur Ansicht

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

63232	E	50.007A	SCHRAUBENFEDER V.R. AUSTAUSCHEN UMFASST: STOSSDAEMPFER V.R.	M	1,30		110,50
66672	E	ARBEITSAUFWAND	REIFEN UND/ODER FELGE V.R. AUSTAUSCHEN (VERBUNDARBEIT)	M	0,30		25,50
		54.011L	RAD V.R. AUSWUCHTEN (VERBUNDARBEIT)	M	0,20		17,00
90604	A	ARBEITSAUFWAND	FAHRZEUG - / TEILE VERBRINGUNG	K	0,50	*	48,00
97041	V	ARBEITSAUFWAND	VORDER- UND HINTERACHSE NACH REPARATUR VERMESSEN	M	1,30		110,50
	P		FEHLERSPEICHER AUSLESEN	M	0,30	*	25,50

L A C K I E R U N G: Herstellersystem

DVN	LS	ARB.POS.NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG		STD		EUR
		70.E01U	LACKIERUNGSPAUSCHALE (VORBEREITUNGSZEIT)		1,00		102,00
43712	4	78.100U	KOTFLUEGEL V.R.	ST.1	1,50		153,00
47151	4	74.001Z	STOSSFAENGER V.	ST.0	0,90		91,80

Muster zur Ansicht

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677 Finanzamt Hamburg

E N D S U M M E N K A L K U L A T I O N:

ERSATZTEILE:					
Lt. Einzelaufstellung				3639,45	
+ 2,00% Kleinersatzteile				72,79	
Gesamt					3712,24
NEBENKOSTEN:					
Lt. Einzelaufstellung					8,50
ARBEITSLOHN:					
Karosserie					
	2,80 STD x	96,00 EUR/STD	=	268,80	
Mechanik					
	6,50 STD x	85,00 EUR/STD	=	552,50	
Elektrik					
	0,10 STD x	96,00 EUR/STD	=	9,60	
Gesamt	9,40 STD				830,90
LACKIERUNG:					
Lohn					
3,40 STD x 102,00 EUR/STD			=	346,80	
Material					
30,00% * von 346,80 (Lohn)			=	104,04	
Vorbereitungszeit und ggf. Materialkonstante zu 100%					
Gesamt					450,84

		EUR
Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	5002,48
+ 19,00% MwSt	:	950,47
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	5952,95

Muster zur Ansicht

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. (System DAT / Silver DAT II)

Zeichenerklärung:
+ = neue Position aus Rep. Logik
* = manuelle Eingabe des Anwenders
! = Schätzpreis, Abweichung möglich
A = Zeit gemäß Ausbeulformel
# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
? = Preis gemäß Nachweis
d = Preis aus DMS
FKZ = farbabhängiges Teil

Mitglied im BVSK IfS Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 001



Diagonalansicht

Bild Nr. 002



Diagonalansicht

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677 Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 003



Diagonalansicht

Bild Nr. 004




Diagonalansicht

Muster zur Ansicht

Mitglied im BVSK IfS Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 005

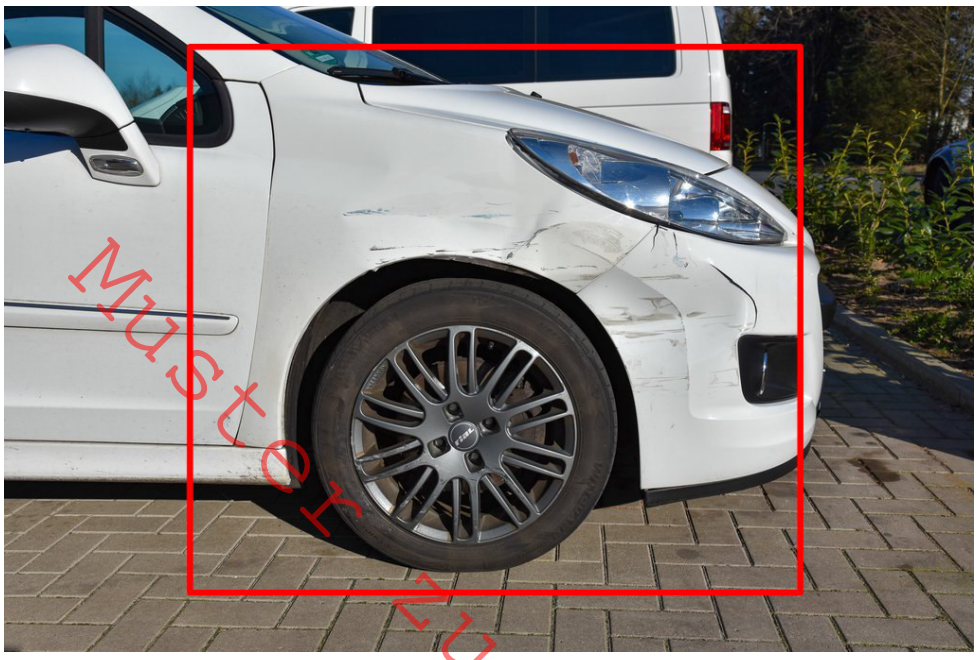

Schaden / Anstoßbereich

Bild Nr. 006



Kotflügel und Stoßfänger rechts eingedrückt

Mitglied im BVSK IfS Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677 Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 007



Rad vorne rechts mit Achshälfte eingedrückt

Bild Nr. 008



Scheinwerfer rechts gebrochen

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 009



Felge und Reifen vorne rechts angestoßen

Bild Nr. 010



Querlenker vorne rechts verformt

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677 Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 011



Muster zur Ansicht

Fehlermeldung ESP

Bild Nr. 012



Laufleistung abgelesen

Mitglied im BVSK IfS
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg