,

Herrn
bub Kunde
Hauptstraße 1
22305 Hamburg

Datum 15.10.2020

Schadenkalkulation

AB21-0011

bei Rückfragen bitte angeben

Fahrzeughalter	Herrn bub Kunde Hauptstraße 1, 22305 Hamburg
Amtl. Kennzeichen Fz.- Halter	HH-T 6
Auftrag vom / durch	27.01.2021 / Fahrzeughalter
Besichtigungsdatum / -ort	15.10.2020 Hamburg

Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne MwSt.	3.049,73 EUR
Mehrwertsteuer 19 %	579,45 EUR
Reparaturkosten mit MwSt.	**3.629,18 EUR**
Reparaturdauer voraussichtlich	3-4 Arbeitstage

Mitglied im BVSK
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	HH-T 6
Fahrzeugart:	Transporter
Aufbau:	Van
Fabrikat:	Volkswagen
Typ / Untertyp:	T6 California California Beach Edition
KBA-Nummer:	0603/BUZ
Fzg.Ident.-Nummer:	WV2ZZZ7HZJH125788
Baujahr:	03.2018
Erstzulassung:	28.04.2018
Motorart / Bauform / Zylinder:	Diesel / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl der Gänge:	automatic / 7
Schadstoffklasse:	Euro 6d TEMP
Leistung in kw:	110
Hubraum in ccm:	1968
Anzahl der Türen:	4
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	4
Laufleistung in km abgelesen:	61646
Laufleistung in km geschätzt:	61646
Leermasse in kg:	2.304
Gesamtmasse in kg:	3.000
Farbe / Lackart:	Candy-Weiß / uni
Ausstattung:	siehe Kalkulation / Bewertung

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsbezeichnung:	AB21-0011
Anlagedatum:	27.01.2021
Ordnungsnummer	20382189 20210127172456746

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Volkswagen
Haupttyp:	T6 California (SG)(05.2015->)
Untertyp:	California Beach Edition
VIN:	WV2ZZZ7HZJH125788
DAT €uropa-Code®:	02 905 053 005 0005
KBA-Schlüssel:	0603/BUZ
Motor:	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (CXFA)
Karosserie:	Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
Getriebe:	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Bauzeit:	5791

Amtliches Kennzeichen:	HH-T 6
Erstzulassung:	28.04.2018
Laufleistung laut Tacho:	61.646
Laufleistung geschätzt:	61.646
Fahrzeugfarbe:	Candy-Weiß
Farbcode:	B4
Lacknummer:	LB9A
Fahrzeugfarbe 2:	Dach Schwarz
Farbcode 2:	A1
vehicleRepair.lbl.lacqueNr2:	L041

Serienausstattung

73007 2. Batterie
35814 Abdeckung Schiebetürleiste
26911 Airbag Beifahrer abschaltbar
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
40000 Anti-Blockier-System (ABS)
70405 Antriebsart: Frontantrieb
26099 Armaturentafel Komfort
24152 Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
01920 Ausführung: BlueMotion Technology
15804 Außenspiegel asphärisch, links
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
15702 Außenspiegel konvex, rechts
15813 Außenspiegel schwarz lackiert
15904 Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
27802 Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
27803 Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
39196 Campingtisch
11415 Dach schwarz lackiert
38400 Doppelton - Fanfare
70311 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
70340 Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
40390 Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
40959 Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
42102 Fahrwerk 16"
23395 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
23214 Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
35000 Fensterheber elektrisch
22508 Frontscheibe Verbundglas getönt
35536 Funkschlüssel (2) klappbar
23540 Gardinen im Fahrerhaus
74308 Generator 180 A
27917 Haltegriffe A-Säulen
28002 Handschuhfach abschließbar
36101 Heckklappe mit Verglasung
22811 Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
37730 Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
37900 Innenspiegel abblendbar
31699 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
09600 Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
10703 Karosserievariante: Aufstelldach
35706 Kindersicherung an den Schiebetüren
28905 Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
01505 Komfort-Paket
77400 Kraftstofftank: 70 Ltr.
29099 Kältemittel R 1234 YF
12944 Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
69007 Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
69500 Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
45394 LM-Felgen 7x17 (Cascavel, schwarz)
17408 Markisenleisten schwarz
25039 Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
25603 Multifunktionsanzeige Plus
25011 Multimedia-Schnittstelle AUX-IN und USB-Schnittstelle
18617 Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
29200 Pollenfilter
47700 Radstand 3000 mm
01410 Raucher-Paket
67903 Reifen 235/55 R17 ... H
25906 Reifenkontroll-Anzeige
18041 Scheinwerfer und Heckleuchten LED
36207 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
34575 Schubladen unter Dreiersitzbank
26908 Seitenairbag / Kopfairbag vorn
69800 Servolenkung
33202 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar
33406 Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
33201 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz drehbar
33323 Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
02543 Sondermodell Beach Edition
23554 Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
79801 Start/Stop-Anlage Motor
21300 Stoßfänger in Wagenfarbe
36802 Türablagekasten vorn
36385 Türgriffe außen in Wagenfarbe
22202 Verglasung hinten abgedunkelt
28192 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: California Beach
38106 Wegfahrsperre (elektronisch)
22300 Wärmeschutzverglasung
35302 Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
29408 Zuheizer
05204 Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

25901 Anzeige für Waschwasserstand
15807 Außenspiegel in Wagenfarbe
72903 Batterie 92 Ah
39198 Bettverlängerung mit Polsterauflage (Komfort)
28116 Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
42926 Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
75310 Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
74904 Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
18815 Heckleuchten LED, dunkel getönt
26168 Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
18208 Leuchtweitenregelung automatisch
00504 Longlife-Service
17415 Markise (Gehäuse und Markisenleisten schwarz)
25072 Mobile Online Dienste App-Connect
87525 Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (CXFA)
25042 Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
25802 Park-Distance-Control vorn und hinten
68708 Reserverad in Fahrbereifung
77227 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
39205 Schalt-/Wählhebelgriff Leder
19102 Scheibenwaschdüsen beheizt
19104 Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
18020 Scheinwerfer LED
30515 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kutamo
33411 Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
33410 Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
29500 Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
33304 Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
33303 Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
34205 Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
18609 Tagfahrlicht LED
13401 Zusatzdichtung für Unterholm
28514 Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile (Preisdatum : 01.01.2021)

Teile-Abschlag: 5,00%

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	20112	7LA831056A	TUER R.	1	651,70	651,70
E	20332	7E0898619	SATZ BEF.-TEILE TUER V.R.	1	30,40	30,40
E	22226		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		3AA868243A	CLIP	2	0,60	1,20
		7L6868243	CLIP	6	0,60	3,60
		N 90897401	SCHRAUBEN	4	0,45	1,80
		N 10516801	SPREIZMUTTER	4	0,72	2,88
E	22242	D 378500A2	DAEMPFUNG TUER V.R.	1	15,01	15,01
E	27372	7E0843786C	DICHTUNG SCHIEBETUER R.	1	109,25	109,25
E		* 7E7898416 041	DEKORFOLIE SCHIEBETUER ERENEUERN	* 1	* 227,89	* 227,89
E		* 7E0853750C 041	DEKORFOLIE TUER VORNE RECHTS ERNEUERN	* 1	* 88,66	* 88,66
E		* 7H0853803	SCHUTZFOLIE SCHWELLER VORNE RECHTS ERNEUERN	* 1	* 3,33	* 3,33

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Preis pro Einheit	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	98903		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1 St.	* 15,00	* 15,00
E	99045		ENTSORGUNGSKOSTEN	1 St.	* 15,00	* 15,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Arbeitsart	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
A	5609	64 75 77 50	SEITENSCHEIBE R. MITTE ABDECKEN	M	3	0,30	82,00	24,60
E	20112	57 51 55 50	VORDERTUER R. ERS. * AUSGEBAUT	K	2	1,50	82,00	123,00
A		57 51 19 00	VORDERTUER R. A+E	K	2	0,40	82,00	32,80
O		51 01 75 00	TUER V.R. HOHLR.-KONSERVIEREN	M	3	0,30	82,00	24,60
E	27372	58 64 19 00	DICHTUNG HINTERTUER R.A. A+E * SCHIEBETUER	K	2	0,30	82,00	24,60
A	27942	58 68 19 00	TUERGRIFF SCHIEBETUER R. A+E	K	2	0,40	82,00	32,80
V	97040	44 95 03 00	FAHRZEUG V. + H. VERM. * VOR REPARATUR	M	2	0,90	82,00	73,80
T	98033	#01 50 00 00	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION	M	2	0,30	82,00	24,60
I	4522	51 45 63 00	UNTERHOLM R.A. AUSBEULEN	K	3	* 2,50	82,00	205,00
I	27112	58 65 63 00	SCHIEBETUER R. AUSBEULEN	K	3	* 1,00	82,00	82,00
E			STEINSCHLAGSCHUTZ AM SCHWELLER KPL. ENTFERNEN UND ERNEUERN 	M	1	IFL 0,80	82,00	65,60
I			DEKORFOLIE SCHIEBETUER ENTFERNEN	K	1	* 0,30	82,00	24,60
I			SCHUTZFOLIE SCHWELLER VORNE RECHTS ENTFERNEN	K	1	* 0,10	82,00	8,20
E			DEKORFOLIE SCHIEBETUER ERENEUERN	M	1	* 0,30	82,00	24,60
E			DEKORFOLIE TUER VORNE RECHTS ERNEUERN	M	1	* 0,20	82,00	16,40
E			SCHUTZFOLIE SCHWELLER VORNE RECHTS ERNEUERN	M	1	* 0,10	82,00	8,20

Lackierung

Mitglied im BVSK IfS: Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Lackiermethode: Lack-Hersteller-System | Lackart: uni (2-Schicht)

LS	DVN	APN	Benennung	Stufe	ME	Materialkosten	Std.	Lohn	Gesamtpreis
		51 01 71 33	LACKIERUNG VORBEREITEN * LACKSTUFE S3, NMW-S3 * TEIL EINGEBAUT				1,90	212,33	212,33
		51 01 71 95	LACKIERUNG VORBEREITEN * KORROSIONSSCHUTZBEHANDLUNG * VOR SPACHTELAUFTRAG				0,30	33,53	33,53
2	4522	51 45 79 08	UNTERHOLM AUSSEN V.R.	-S3	4	38,80	0,70	78,23	117,03
4	20112	57 51 61 50	TUER V.R. * TEIL AUSGEBAUT	NT-S1	17	164,90	1,70	189,98	354,88
2	27112	58 65 79 13	SCHIEBETUER R.	-S3	14	135,80	1,90	212,33	348,13

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	1.135,72
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	22,71
Gesamtsumme	**1.158,43**

Summenblock Nebenkosten

	Gesamtpreis
Gesamtsumme	**30,00**

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 1	0,40	82,00	32,80
Karosserie 2	2,60	82,00	213,20
Karosserie 3	3,50	82,00	287,00
Mechanik 1	1,40	82,00	114,80
Mechanik 2	1,20	82,00	98,40
Mechanik 3	0,60	82,00	49,20
Summe aller Arbeitslöhne	**9,70**		**795,40**

Summenblock Lackierung

Lohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Summe Lohn	6,50	111,75	726,40

Material

	Summe ME	Preis / ME	Gesamtpreis
2-Schicht	35,00	9,70	339,50

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	726,40
Summe Material	339,50
Summe Lackierung	**1.065,90**

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	1.158,43
Summe Nebenkosten	30,00
Summe Arbeitslöhne	795,40
Summe Lackierung	1.065,90
Reparaturkosten netto	**3.049,73**
Mehrwertsteuer (19,00%)	579,45
Reparaturkosten brutto	**3.629,18**

Alle Beträge in EUR

Legende

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
(DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet
)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung
d=Preis aus DMS
T=Technische Prüfung
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

+=neue Position aus Reparaturlogik
*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte Benennung)
!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 001



Diagonalansicht

Bild Nr. 002



Diagonalansicht

Mitglied im BVSK
IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 003



Diagonalansicht


Bild Nr. 004



Diagonalansicht


Mitglied im BVSK
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 005

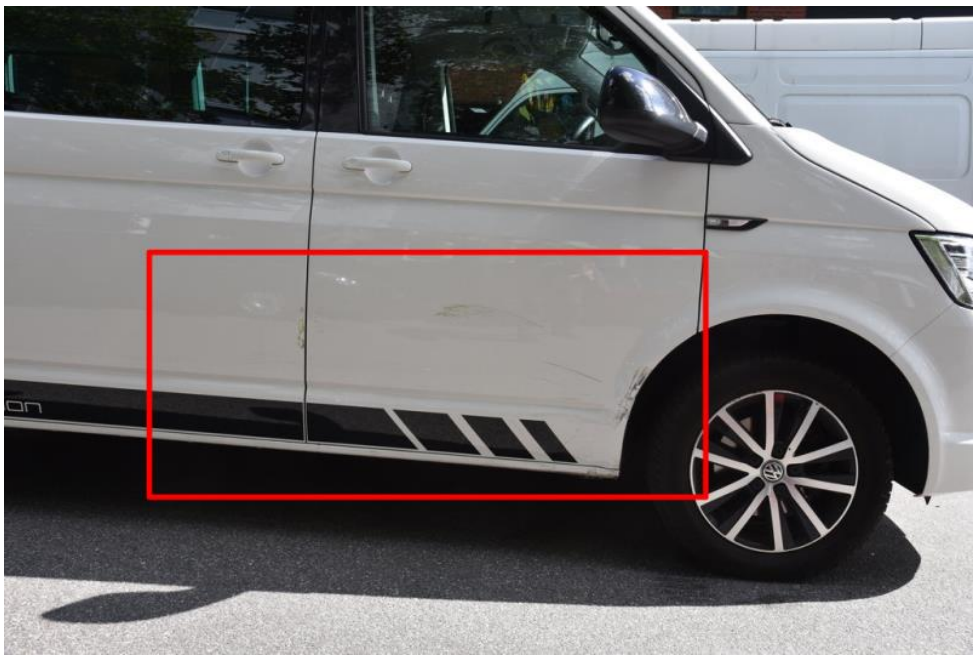

Schaden / Anstoßbereich


Bild Nr. 006

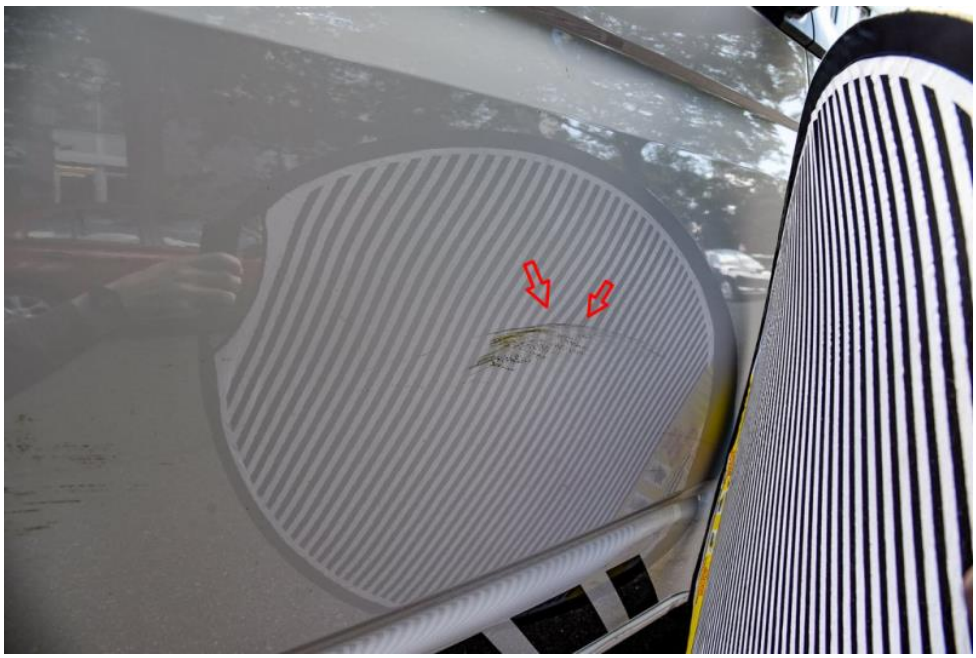

Tür vorne rechts eingedrückt

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677 Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 007

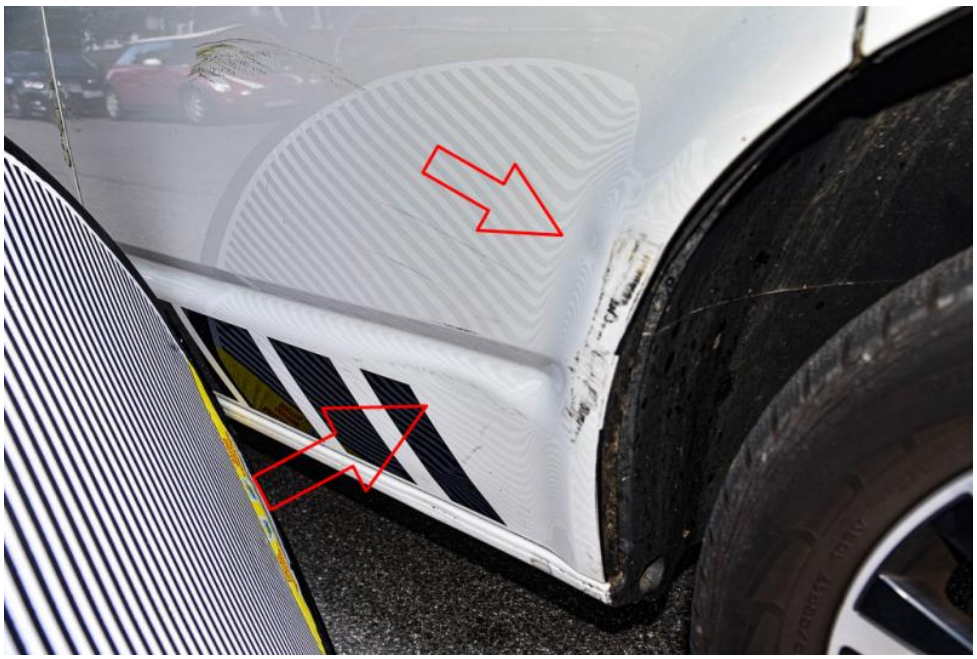

Tür vorne rechts eingedrückt


Bild Nr. 008



Tür vorne rechts eingedrückt


Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 009

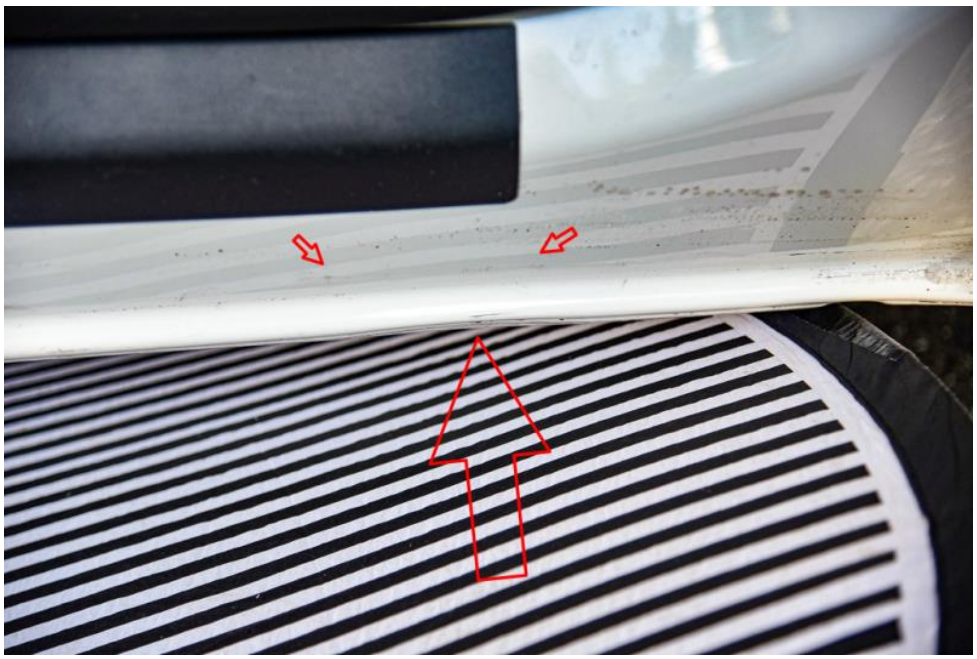

Schweller vorne rechts eingedrückt


Bild Nr. 010

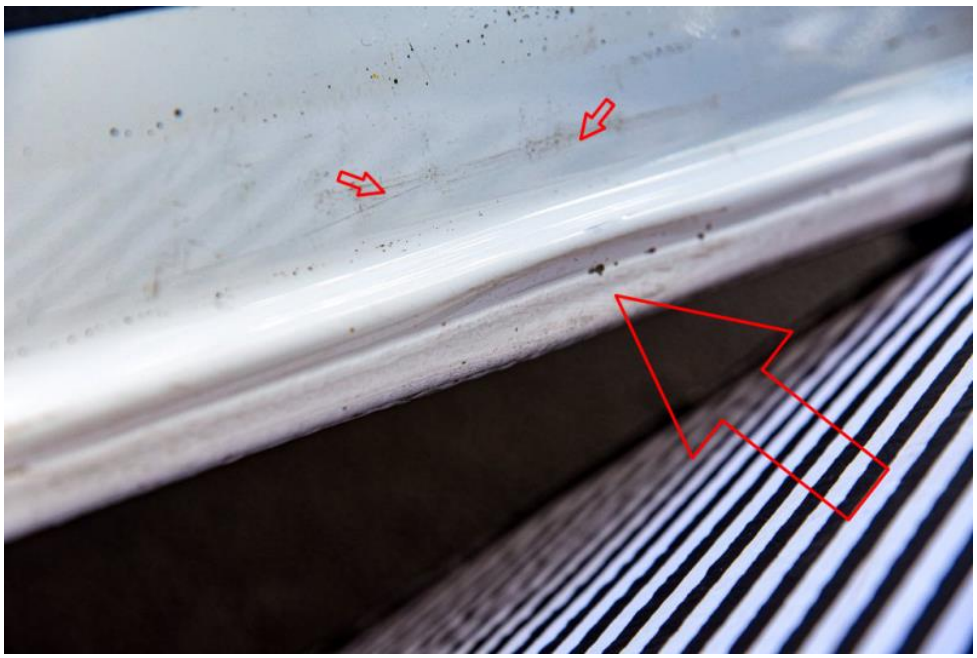

Schweller vorne rechts eingedrückt

Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 011

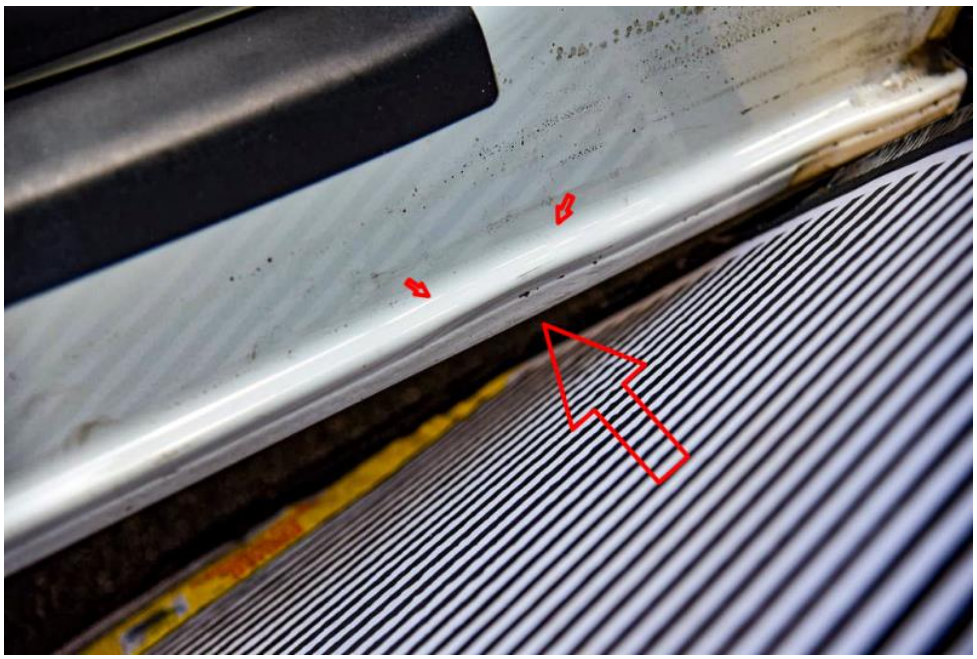

Schweller vorne rechts eingedrückt


Bild Nr. 012



Schiebetür rechts eingedrückt


Mitglied im BVSK IfS zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677 Finanzamt Hamburg

Bild Nr. 013

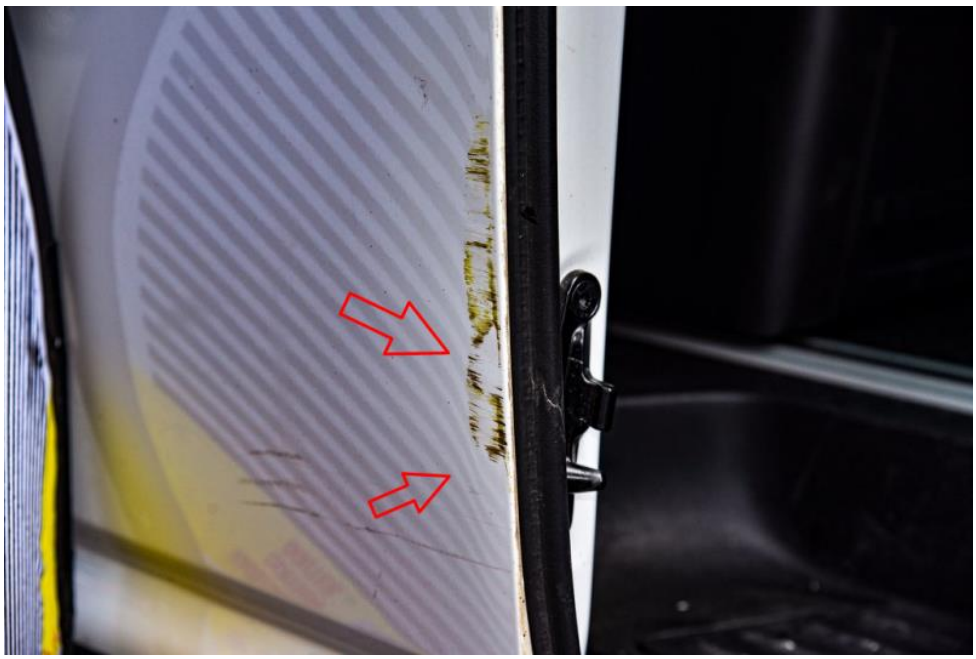

Schiebetür rechts eingedrückt

Bild Nr. 014

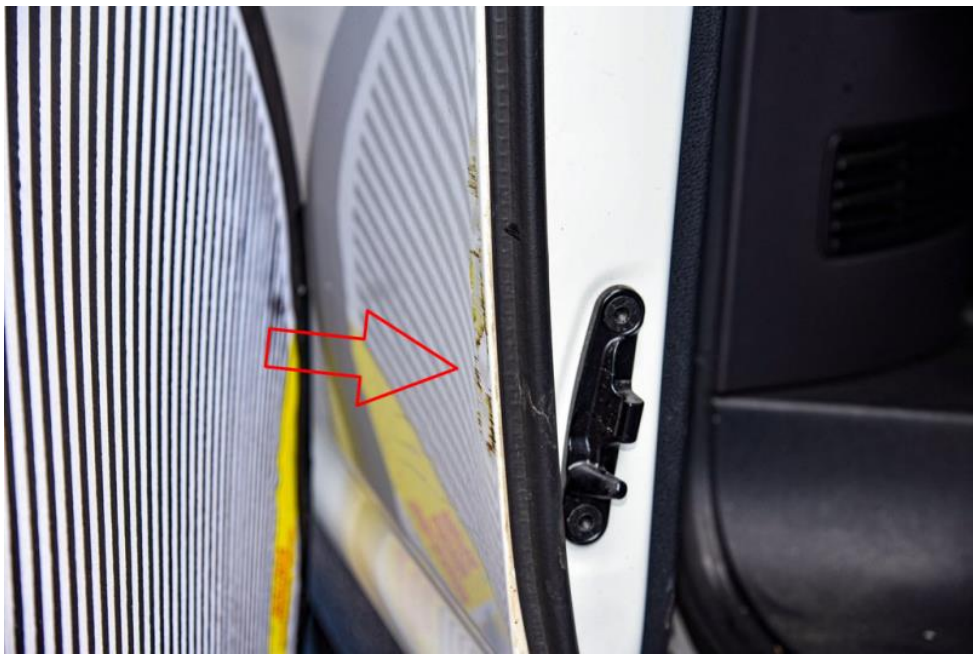

Schiebetür rechts eingedrückt

Mitglied im BVSK IfS Zert
bub Kfz-Sachverständigenbüro
Arne Bussat
Ausschläger Weg 39
20537 Hamburg
Tel 040/53005646
Mobil 0151-560 500 99
info@bub-gutachter.de
www.bub-gutachter.de
Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN DE59 2005 0550 1299 1383 03
BIC HASPDEHHXXX
UST ID: DE31 88 88 677
Finanzamt Hamburg